# Objectifs

L'objectif de cet exercice est de vous familiariser avec le concept d'esquisse, qui est essentiel pour la création ou la modification de pièces dans Alibre Design.

# Introduction

Cet exercice d'environ 40 minutes vous amènera à construire la pièce suivante :



Les points suivants seront abordés :

- Ouverture et fermeture du mode esquisse ou éditeur d'esquisse.
- techniques de base pour le tracé de géométries
- contraintes automatiques
- contraintes utilisateurs et cotation
- **restriction** et **décalage** de géométries
- utilisation de géométrie de référence
- utilisation de références solides
- orientation personnalisée de la vue
- utilisation d'esquisses dans des fonctions solides

Pour faire pivoter la pièce et l'observer sous diverses orientations, vous pouvez passer en mode rotation et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé pendant que vous la déplacez.

## Première esquisse

Les outils d'esquisse agissent toujours dans un plan. Ce plan peut être un plan de référence, tel que l'un des trois plans de coordonnées XY, YZ, ZX, ou bien un plan créé par l'utilisateur. Un esquisse peut également être créée dans le plan d'une face d'un solide.

#### Tracé de l'esquisse

- 1. Dans l'explorateur du projet, cliquez sur Plan-XY par sa frontière.
- 2. Cliquez sur l'icône de l'éditeur d'esquisse dans la barre d'outils d'esquisse.
- 3. Activez l'outil Ligne .
- 4. Tracez maintenant un trapèze rectangle comme dans la vidéo ci dessous.



Vous remarquerez que certaines positions sont *accrochées* par Alibre Design. Dans certains cas, des **symboles verts** apparaissent le long des éléments géométriques. Ce sont des symboles de **contrainte**. Dans la vidéo ci-dessus, il y a deux contraintes horizontales, et une contrainte verticale. Vous remarquerez également des **pointillés** qui apparaissent pendant le tracé lorsque la souris passe à la verticale ou à l'horizontale d'un point existant. C'est une **ligne d'inférence**, qui ne contraint pas l'élément, mais indique qu'une condition *verticale* ou *horizontale* exacte est vérifiée.

### Cotation de l'esquisse

- 1. Activez l'outil de cotation
- 2. Cliquez sur le **segment vertical** gauche, **relâchez** le bouton, **déplacez** la souris vers la gauche. Un aperçu de la cote apparaît.
- 3. **Cliquez** une nouvelle fois pour fixer la **position** de la cote. Une boite de dialogue apparaît permettant de donner une valeur.
- 4. Saisissez la valeur 80 mm
- 5. Validez avec la touche entrée ou en cliquant sur le symbole vert ✓. La cote est maintenant positionnée, et l'élément a été redimensionné à la valeur indiquée.
- 6. Ajoutez une cote de **160 mm** sur le **segment inférieur**.
- 7. Ajoutez une cote de **30 mm** sur le segment supérieur.



Note : Vous pouvez repositionner une cote à postériori en utilisant l'outil de sélection 🕂.

Note : Vous pouvez adapter le cadrage de l'esquisse à votre écran en cliquant sur l'outil **zoom** automatique

#### Ajout d'un congé 2D

Vous allez maintenant ajouter un congé dans l'esquisse, c'est à dire remplacer un angle vif par un arc de cercle tangent aux deux éléments adjacents :

- 1. Activez l'outil **congé** . La boite de dialogue apparait.
- 2. Cliquez successivement sur les deux segments formant un angle aigu. Leurs noms s'ajoutent dans la liste *éléments pour le congé*.
- 3. Saisissez une valeur de **16 mm** pour le **rayon**. Validez la saisie en appuyant sur la touche **tabulation**
- 4. Cliquez sur le bouton **Appliquer**. Le rayon est ajouté, la longueur des éléments adjacents est ajustée.
- 5. Cliquez sur le bouton **Fermer**



L'esquisse est maintenant terminée. Pour sortir du mode Esquisse, cliquez sur l'icône de l'éditeur d'esquisse dans la barre d'outils d'esquisse, ou encore sur l'outil mode sélection dans la barre d'outils affichage. Une fois le mode esquisse désactivé, l'affichage est simplifié pour ne laisser apparaître que les éléments géométriques, comme ci-dessous.

## Fonction solide de base

Vous allez maintenant appliquer une fonction solide à l'esquisse que vous venez de terminer.

- 1. Sélectionnez l'esquisse<1> dans l'explorateur de projet
- 2. Cliquez sur l'icône de l'outil **Ajout par extrusion** dans la barre d'outils de **fonctions solides**.
- 3. La boite de dialogue **Ajout par extrusion** apparait. La vue pivote pour proposer une vue isométrique de l'esquisse choisie.
- 4. Saisissez une valeur de profondeur de **30 mm**. Validez la saisie en appuyant sur la touche **Tabulation**. Vous pouvez également utiliser les *molettes* pour modifier la valeur.
- 5. Cliquez sur le bouton **OK**

Ajout par extrusion	
Esquisse Esquisse<1>	Type: Profondeur
Direction Le long de la normale Sélection	Profondeur 30 mm inverser Jusqu'à la géométrie
Angle de dépouille	Objectif/ancrage: Décalage:
Nom: Extrusion<1>	OK Annuler 👔
30 mm	

La fonction est appliquée sur l'esquisse, un volume solide est créé.



Vous pouvez adapter le cadrage de l'esquisse à votre écran en cliquant sur l'outil **zoom** automatique

### Esquisse sur une face

Une esquisse peut être tracée sur n'importe quelle référence plane, y compris une face d'un solide.

1. Sélectionnez la face devant porter l'esquisse



Une esquisse est maintenant ouverte sur la face du solide sélectionnée. Le bouton de l'éditeur d'esquisse restera enfoncé tant que le mode esquisse sera actif.

## Utilisation de références solides

Vous allez utiliser la fonction **Projeter dans l'esquisse** afin de récupérer des informations géométriques à partir du solide existant :

- 1. Cliquez sur l'outil **projeter en esquisse** , ou, dans le menu **Esquisse**, choisissez **projeter en esquisse ...**. La boite de dialogue apparait.
- 2. Une face étant déjà sélectionnée, son nom apparait dans la liste des **entités à projeter**. Si ce n'est pas le cas, cliquez la face pour qu'elle apparaisse dans cette liste.
- 3. Activez l'option Référence.

Les **éléments de référence** sont affichés en pointillé. Contrairement aux éléments géométriques, il ne sont pas pris en compte par les fonctions solides. Ils servent en général à appliquer des contraintes ou des cotes lorsqu'il n'existe pas de géométrie sur laquelle s'appuyer.

4. Assurez-vous que l'option Maintenir l'association avec l'entité source n'est pas cochée.

Si l'option *maintenir l'association avec l'entité source* est cochée, toute modification du solide en amont sera répercutée sur les éléments projetés.

5. Cliquez sur le bouton **OK**.

Un élément de référence est maintenant créé pour chaque arête de la face sélectionnée.

## Création de géométrie par décalage

Vous allez maintenant créer un contour en décalant les éléments projetés dans le paragraphe précédent:

- 1. Cliquez sur l'outil **décalage** dans la barre d'**outils esquisse**. Une boite de dialogue apparaît.
- 2. Définissez une **distance** de décalage de **8 mm**. Validez la saisie en appuyant sur la touche **tabulation**.
- 3. Cliquez dans la case éléments à décaler. Le titre de la case est affiché en gras.
- 4. Sélectionnez les quatre éléments linéaires issus de la projection. Leur nom s'ajoute dans la liste. Un aperçu du contour décalé est affiché dans l'esquisse.

Décalage		23
Eléments à décaler	r:	
Ligne de référence Ligne de référence	:<3> :<4>	^
Ligne de référence	<5>	Ψ.
Distance:	8 mm	·
	inverser	
Type décalage	Standard	-
	ОК	Annuler

Note: Si le contour n'est pas décalé du bon coté, cochez la case inverser.

5. Cliquez sur le bouton OK.

Note: **cette opération n'est pas associative**, ce qui veux dire que les éléments sont créés à la position souhaitée, mais **ne maintiennent pas** le décalage si les éléments source sont déplacés ultérieurement. Si elle est souhaitée, l'associativité devrait être **reconstruite manuellement** à l'aide de contraintes et de cotes.

### Ajout manuel de géométries

Vous allez maintenant ajouter d'autres contraintes et éléments à cette esquisse afin de définir le profil d'un évidement :

1. Activez l'outil **ligne de référence**, accessible dans la barre d'**outils esquisse** en cliquant sur la petite flèche noire *en dessous de l'outil ligne* 



- 2. Tracez une ligne de référence passant verticalement approximativement au milieu de la pièce. Assurez-vous que Alibre Design *accroche* une contrainte *verticale* ou *perpendiculaire*.
- 3. Activez l'outil de cotation 🔜.
- 4. **Cliquez** sur la ligne de référence, **relâchez** le bouton, puis **déplacez** le curseur sur la ligne verticale située à gauche. **Cliquez** à nouveau. L'aperçu de la cote change et propose maintenant de coter la distance entre les deux segments.
- 5. **Déplacez** l'aperçu de la cote, puis **cliquez** à nouveau pour fixer sa position. Une boite de dialogue apparait.
- 6. Saisissez une valeur de **50 mm**.
- Appliquez la cote en appuyant sur la touche entrée ou en cliquant sur le symbole vert ✓.



- 8. Cliquez sur l'outil **cercle** .
- 9. Cliquez sur le point de centre du cercle de référence issu de la projection de la face solide. Remarquez que lorsque la souris survole le point, son apparence change.
- 10. Déplacez la souris. Un aperçu du cercle est affiché. Cliquez un second point afin de définir un cercle quelconque.
- 11. Activez l'outil de sélection +.

Vous allez maintenant rendre le cercle **tangent** au segment de référence, tracé un peu plus tôt dans cet exercice.

- 12. **Cliquez** sur la **ligne verticale** à gauche, puis, en maintenant la touche **shift** enfonçée, cliquez sur le point de **centre du cercle**. Le *shift* permet de sélectionner plusieurs éléments dans l'esquisse lorsque le *mode sélection* est actif.
- 13. **Déployez** la barre d'outils des contraintes et choisissez la contrainte d'ancrage

Note : La contrainte de verrouillage empêche tout déplacement ou toute déformation d'un élément. Elle est symbolisée par un cadenas, affiché à proximité de l'élément concerné.

- 14. Sélectionnez l'outil **Contrainte de tangence** 9.
- 15. Cliquez le **cercle** aux environs de son point **le plus proche** de la ligne de référence, puis cliquez la **ligne de référence**. Le contrainte est appliquée et le cercle est déformé de façon à satisfaire la contrainte.



#### Ajustement des géométries

Les éléments créés dernièrement sont trop longs. Une esquisse ne doit comporter aucune *bifurcation* (croisement de traits) et ne doit comporter que des circuits fermés.

- 1. Activez l'outil **restreindre les éléments** 🔀
  - a. la partie extérieure du cercle
  - b. la ligne inclinée qui dépasse à l'intérieur du cercle
  - c. la ligne horizontale qui dépasse à l'intérieur du cercle
  - d. les deux portions de cercle entre la poche intérieure et l'extérieur de la pièce
  - e. la portion du cercle en dessous du point de tangence
  - f. la portion de ligne horizontale dépassant à droite de la ligne de référence

En cliquant successivement sur les différentes parties à éliminer, ne conservez que la partie fermée de la poche.

2. Utilisez ensuite l'outil Ligne pour refermer le contour entre le point de tangence et l'extrémité droite de la ligne horizontale inférieure.



#### Ajout d'un congé 2D

- 1. Cliquez sur **Zoom auto**
- 2. Activez l'outil **Congé 2D** . La boite de dialogue apparait.
- 3. Sélectionnez l'arc de cercle et le segment incliné. Leurs noms s'ajoutent à la liste des éléments pour le congé.
- 4. Définissez une valeur de **rayon** de **8 mm**. Validez la saisie en appuyant sur la touche **tabulation**.
- 5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
- 6. Cliquez sur le bouton **Fermer**.



## Extrusion de la poche

- 1. Activez l'outil **Retrait par extrusion** . La boite de dialogue apparait.
- 2. Définissez une **profondeur** de **-16 mm**. Validez la saisie en appuyant sur la touche **tabulation**.

N'oubliez pas le signe moins, ou sinon, cochez la case inverser.

3. Cliquez sur le bouton **OK**.

Retrait par extrusion	×			
Esquisse Esquisse<2>	Type: Profondeur			
Direction ✓ Le long de la normale Sélection	Profondeur -16 mm Inverser			
Angle de dépouille	Jusqu'à la géométrie Objectif/ancrage: Décalage:			
Nom: Extrusion<2>				
OK Annuler 🕖				

La fonction **Retrait par extrusion** est appliquée. Le solide est modifié.



# Manche de la poignée

### Utiliser une référence solide

Jusqu'ici, vous avez utilisé les **références solides** de deux façons ; d'abord en utilisant une **face solide** plane comme support d'une esquisse, puis en utilisant la fonction **projeter en esquisse** pour récupérer des éléments solides par projection.

Voici une autre manière d'utiliser les références solides :

- 1. Sélectionnez la face contenant la poche.
- 2. Cliquez sur l'icône de l'éditeur d'esquisse dans la barre d'outils d'esquisse.
- 3. Cliquez sur l'outil cercle  $\bigcirc$ .
- 4. Tracez un cercle n'importe où.
- 5. Déployez la barre d'outils des contraintes et choisissez la contrainte coradiale 💽.
- 6. Cliquez sur le **cercle**, puis cliquez sur l'**arête** constituée par le **congé extérieur** de la pièce.



La **contrainte coradiale** impose à deux cercles ou arcs de cercles d'avoir **un centre et un rayon communs**. En sélectionnant l'arête du solide, celle-ci est *projetée dans l'esquisse* sous forme de référence associée au solide, puis le cercle tracé manuellement lui est superposé par application de la contrainte coradiale.

#### Extrusion du manche

- 1. Sélectionnez l'esquisse<3> dans l'explorateur de projet
- 2. Cliquez sur l'icône de l'outil Ajout par extrusion dans la barre d'outils de fonctions solides.
- 3. La boite de dialogue **Ajout par extrusion** apparait. La vue pivote pour proposer une vue isométrique de l'esquisse choisie.
- 4. Saisissez une valeur de profondeur de **64 mm**. Validez la saisie en appuyant sur la touche **Tabulation**. Vous pouvez également utiliser les *molettes* pour modifier la valeur.
- 5. Cliquez sur le bouton **OK**

La fonction est appliquée à l'esquisse, et le solide est modifié.



#### **Copie miroir**

Maintenant que vous disposez d'un solide représentant la moitié de la pièce, vous pouvez utiliser la fonction solide **miroir** pour obtenir rapidement la pièce entière.

- 1. Cliquez sur l'icône de l'outil **Miroir** dans la barre d'outils de **fonctions solides**. La boite de dialogue apparait.
- Dans la branche fonctions de l'explorateur de projet, sélectionnez successivement esquisse<1>, esquisse<2>, puis esquisse<3> en maintenant la touche shift enfonçée. Leurs noms s'ajoutent à la liste Fonctions à copier en miroir.
- 3. Assurez vous que la case avec géométrie est cochée.
- 4. Cliquez dans la case Plan miroir pour l'activer. Le texte *Plan miroir :* passe en gras.
- 5. Sélectionnez la **face d'extrémité** du cylindre de la dernière extrusion. Son nom s'affiche dans la case *Plan miroir*. Un aperçu du résultat de l'opération est affiché sur le solide.
- 6. Cliquez sur le bouton **OK**.

🔵 Copie mirroi	r			<u> </u>
Fonction à copi	er en miroir:	<b>V</b>	avec géomét	trie
Extrusion<3 Extrusion<2 Extrusion<1	s s			
Plan miroir:	Face<1>			
Nom:	Miroir<4>			
		ОК	Annuler	

La fonction est appliquée au projet, et le solide est modifié.



Félicitations ! Cet exercice est maintenant terminé.